
Programmation d'un moteur pas à pas Éléments de correction

1. Schéma de montage :

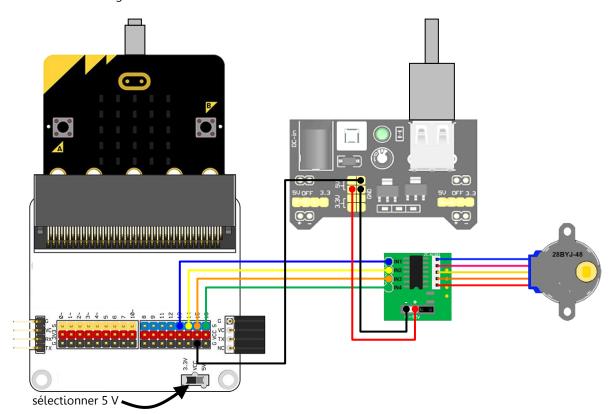

2. Programme micro:bit permettant au moteur de se placer dans la position du pas $n^{\circ}0$ (ci-contre):

from microbit import *

pin13.write_digital(1)

pin14.write_digital(1)

pin15.write_digital(0)

pin16.write_digital(0)

3. Programme:

from microbit import *

pin13.write_digital(1)

pin14.write_digital(1)

pin15.write_digital(0)
pin16.write_digital(0)


sleep(2)

pin13.write_digital(0)

pin14.write_digital(1)

pin15.write_digital(1)

pin16.write_digital(0)

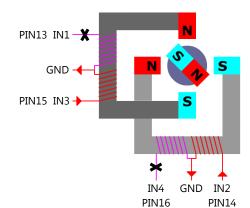

```
4. Programme:
from microbit import *
nb pas = 0
              # nombre de pas effectués
while nb pas < 60:
    pin13.write_digital(1)
    pin14.write_digital(1)
    pin15.write_digital(0)
    pin16.write digital(0)
                           # le nombre de pas effectués est augmenté de 1
    nb pas = nb pas + 1
    sleep(2)
    pin13.write digital(0)
    pin14.write digital(1)
    pin15.write_digital(1)
    pin16.write_digital(0)
    nb pas = nb pas + 1
                           # le nombre de pas effectués est augmenté de 1
    sleep(2)
    pin13.write_digital(0)
    pin14.write digital(0)
    pin15.write_digital(1)
    pin16.write_digital(1)
                           # le nombre de pas effectués est augmenté de 1
    nb_pas = nb_pas + 1
    sleep(2)
    pin13.write_digital(1)
    pin14.write_digital(0)
    pin15.write_digital(0)
    pin16.write digital(1)
                           # le nombre de pas effectués est augmenté de 1
    nb_pas = nb_pas + 1
    sleep(2)
```

Remarque: Si le moteur tourne à l'envers, intervertir les broches IN2 et IN4.

Le rotor fait 60 pas, c'est-à-dire 60 quarts de tour, c'est-à-dire 15 tours. Mais l'axe du moteur ne tourne que très peu! C'est à cause du système de démultiplication par engrenages montré sur l'image ci-contre.

5. Pour évaluer le nombre de pas nécessaires pour que l'axe du moteur fasse un tour complet, on mesure l'angle dont a tourné l'axe du moteur lorsque le rotor fait les 60 pas du programme.

On trouve par exemple que l'axe du moteur a tourné de 11 °.

```
11 ° correspond à 60 pas
donc 1 tour (360 °) correspond à 60 × 360 / 11 = 1963 pas environ
```

6. Pour déterminer avec plus de précision le nombre de pas nécessaires pour que l'axe du moteur fasse un tour complet, il faut réaliser la mesure avec un angle plus important, en augmentant le nombre de pas. On choisit par exemple de travailler avec 1000 pas.

On trouve par exemple que l'axe du moteur a tourné de 176°.

```
176 ° correspond à 1000 pas
```

donc 1 tour (360 °) correspond à $1000 \times 360 / 176 = 2045$ pas environ

axe du

moteur

7. Programme (avec parties complétées en bleu) :

```
from microbit import *
signaux IN1 = [1,0,0,1]
                        # succession des signaux sur la broche IN1
signaux IN2 = [1,1,0,0] # succession des signaux sur la broche IN2
signaux_IN3 = [0,1,1,0] # succession des signaux sur la broche IN3
signaux_IN4 = [0,0,1,1]
                        # succession des signaux sur la broche IN4
def position(step):
                      # fonction pour mettre le moteur au pas numero step nb
    pin13.write digital(signaux IN1[step nb])
    pin14.write_digital(signaux_IN2[step_nb])
    pin15.write digital(signaux IN3[step nb])
    pin16.write digital(signaux IN4[step nb])
            # duree de la pause entre chaque pas
numero_pas = 1  # numero du pas (0 ou 1 ou 2 ou 3)
position(numero_pas) # met le moteur au pas numero numero_pas
print()
print()
texte = input("Quel est l'angle actuel ? (entre 0 et 359 degres) ")
angle degres = float(texte) # angle initial (en degres)
angle_pas = round(2048 * angle_degres / 360)
                                             # angle initial (en pas)
while True:
    print()
    texte = input("Quel angle souhaitez-vous ? (entre 90 et 270 degres) ")
    consigne_degres = float(texte) # angle souhaité (en degres)
    consigne_pas = round(2048 * consigne_degres / 360)
                                                       # angle souhaité
                                                          # (en pas)
    while angle_pas < consigne_pas:</pre>
        numero_pas = numero_pas + 1
                                    # nouveau numero du pas (0 ou 1 ou 2 ou 3)
        if numero pas > 3:
            numero_pas = 0
        angle pas = angle pas + 1 # nouvel angle (en pas)
        if angle pas > 20\overline{47}:
            angle pas = 0
        position(numero pas) # met le moteur au pas numero numero pas
        sleep(pause)
    while angle_pas > consigne_pas:
        numero_pas = numero_pas - 1  # nouveau numero du pas (0 ou 1 ou 2 ou 3)
        if numero_pas < 0:</pre>
           numero pas = 3
        angle_pas = angle_pas - 1 # nouvel angle (en pas)
        if angle_pas < 0:
            angle_pas = 2047
        position(numero pas) # met le moteur au pas numero numero pas
        sleep(pause)
```

Remarque : Si le moteur tourne à l'envers, intervertir les broches IN2 et IN4.